



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-611376
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר מוריה
כתובת המוסד-אבן גבירול 6
טלפון המוסד-088525404
פרטי המנהל/ת-בילו בן יצחק
תאריך המבדק-ה' 19/1/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבדק-אדם דור
תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-19/9/2021
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-1/8/2022
גז ראדון-YEAR פעם ב - 1 -
חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-12/12/2021
חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-19/9/2021
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-17/7/2022
קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1 -
תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-19/9/2021

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



לא יהיו -2-מעבר אחורי בכיוון אולם הספורט- טיח מתפורר בתקרת המעבר. איטום לא תקין של הגשר במעבר אל אולם הספורט- - - -
5.10-19/1/2023 21: 45 מפגעים קבועים וניידים- מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



אין תפס ייעודי בדלתות המוסד- בהתאם להנחיות המשרד לעיל, במטרה לתפוס את הדלת בסוף תנועת הפתיחה ו/או להצמיד - - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציירים באזורים שבהם -2-מפגע גורף. כל דלתות המוסד חינוכי, לרבות בכיתות הלימוד- אותה לקיר יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין -1-שירותי בנות/ שירותי בנים בקומת קרקע- משקופי דלתות מתכתיות חלודים. סכנת פציעה- - - -
5.10-19/1/2023 21: 57 מפגעים קבועים וניידים- ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



אולם - באולם הספורט קיימת דלת אחת בלבד. גובה הדלת הנו 185 ס"מ בלבד. סכנת פציעה ומענה לא מספק בשעת חירום- - - -
באולם הספורט תותקנה שתי דלתות, לפחות. הרוחב המזערי הפנימי של כל דלת יהיה 1.10 מ'. רצוי הדלתות תיקבענה בקירות הנגדיים של האולם, כשהן רחוקות זו מזו ככל -1-הספורט




מסלול המילוט/ דלת האולם איננה מאובזרת בבשלטים ייעודיים המצביעים על כיוון היציאה. אין מוכנות מספקת לשעת חירום. - - - -
מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות -לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו -1-אולם הספורט- ולהתמצאות



לא קיים רכיב כלשהו על דלת היציאה של האולם במטרה להאטת אגף הדלת בעת הפתיחה והסגירה. כמו כן לא נמצא רכיב מתאים - - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציירים באזורים שבהם יש -1-אולם הספורט- לתפוס את הדלת בסוף תנועתה ולהצמיד אותה לקיר אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן



הקיר החיצוני ליד דלת הכניסה של אולם -קופסת שירות שבורה- מיועדת להגן ולשמור על צינורות תקשורת/ אחר.. סכנת פציעה- - -
 10-5- מפגעים קבועים וניידים- לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים-1-הספורט
 19/1/2023 22: 22

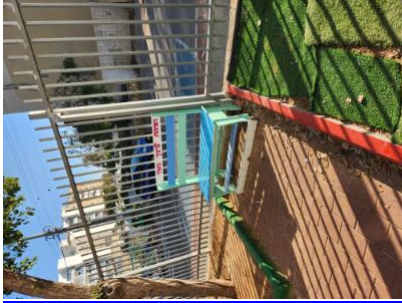

מתקנים -1-חצר המוסד - ליד הכניסה של ביה"ס- ספסל ישיבה צמוד לגדר ההיקפית. קיימות אפשרות טיפוס וסכנת פציעה- - -
 19/1/2023 22: 26-3.6-תשתיות- והתקנים בחצר העלולים לסכן את הילדים, יגודרו באופן שימנע גישה אליהם או טיפוס עליהם, הדרך תהיה פנויה ממכשולים