

בית ספר מוריה

אבן גבירול 6 אשדוד רובע ב

611376

088525404

ב' 15/4/2024

סיכום מבדק שנתי

מבדקי בטיחות מנהל חינוך


מומנתקן - שי ביאזי	ה' 14/3/2024 12:53
פרטי המוסד	
סמל המוסד	611376
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר מוריה
כתובת המוסד	אבן גבירול 6
טלפון המוסד	088525404
פרטי המנהל/ת	בילו בן יצחק
תאריך המבדק	ה' 14/3/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	19/9/2021	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	14/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	12/12/2021	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	✓	
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	19/9/2021	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	✓	
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים	✓	
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים	✓	
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	17/7/2022	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	✓	
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	19/9/2021	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תאריך/שעה	סעיף תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
14/3/2024 12:25	11.7 תאורה	גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על-ידי שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי-ונדל" ("יבדק בבדיקת רישוי").	2	כיתות קומה ראשונה	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	
14/3/2024 12:29	5.38 מעקים ומסעדים	גובה המעקה מעל חללים פתוחים יהיה 1.20 מטר לכל הפחות ולא יאפשר כל טיפוס.	1	גרמי מדרגות	מעקה נמדד בגובה 114 ס"מ לכול הקומות העליונות	
14/3/2024 12:42	3.27 גדר	גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק	2	חצר	נמצא נזק בגדר בחלקו התחתון נמדד מרווח 15 ס"מ. -קיימת אפשרות טיפוס על אלמנטים של הגדר - ליד מגרש הספורט	

הדרוש למניעת
כיפופם.

קיימת חומה שעליה
מותקנת הגדר
נמצאה סדוקה
לאחר נזק פגיעת
טרקטור

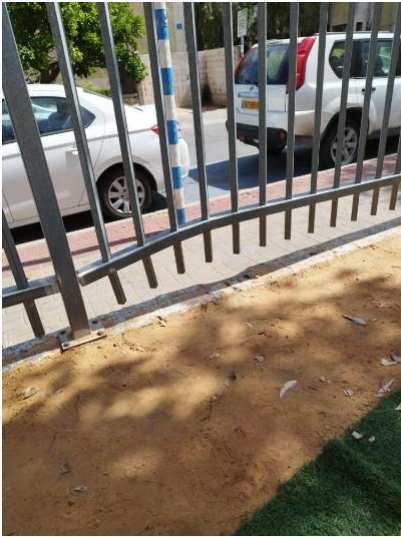



נדרש למגן עמודים
בכניסה למבנה
למניעת פגיעה.
קיימת פעילות רבה
באיזור

איזור כניסה

1

החצר תאורגן
באופן שיבטיח
בטיחות מרבית
בעת תנועה
ופעילות של
תלמידים.

3.11 ארגון החצר

14/3/2024
12:44

חסר תפס להחזקת
הדלת במצב פתוח

דלתות ירידה
למקלט

2

הדלתות תצוידנה
באבזר או באבזרים
לצורך המטרות
הבאות: א. מגן
אצבעות בשני צידי
הצירים באזורים
שבהם יש אפשרות
להילכדות אצבעות.
ב. האטת אגף
הדלת במהלך
סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב פתוח.
האבזר יותקן בקיר,

5.23 דלתות

14/3/2024
12:51

בגובה אגף הדלת
ולא ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין מגן
אצבעות ואלמנט
קיבוע שיותאם
לדלת. ה. בדלתות
קלות של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה



גרם מדרגות צד חסר פסים למניעת
החלקה

פני המישור העליון של מדרגות
חיכוניות ושל רמפות יהיו
מחוספסים, ויותקנו
מחומרים ובשיטות
שימנעו סכנת
החלקה.

14/3/2024 12:52
3.25 מדרגות